OPERATING
MANUAL
操作手冊

FOR SALES AND SERVICE CONTACT US

PDA

Weighing Indicator

標籤列印重量顯示器（一體式）

目　錄

一、　：注意事項.....01
二、　：使用前的準備工作.....01
三、　：傳感器的連接.....01
四、：指示符號.....02
五、：功能操作.....02
六、：簡易外部校正.....05
七、：錯誤代碼對照表.....05
八、：電池符號檢測.....06
九、：動物秤功能（計量）.....06
十、：保固說明.....06
十一、：保固卡.....07

一、注意事項

在您使用本秤之前，敬請仔細閱讀本操作說明書。

1. 嚴禁淋雨或用水沖洗。
2. 嚴禁將電子秤置放在高溫或潮濕場所。
3. 勿讓蟑螂進入及小生物寄生棲內，造成損害。
4. 嚴禁撞擊、重壓（勿超過其最大秤量）。
5. 長期不使用時，請將電池取出
6. 當發現每次充電10小時以上卻無法長時間使用，則表示電池已老化，請聯繫本廠進行更換。

二、使用前的準備工作

1. 請將電子秤放置於穩固、平坦的檯面使用；勿放於搖動或震動的台架上利用四支調整腳使機器保持平穩，注意水平儀的氣泡需位於圓圈中央。
2. 避免將電子秤置於溫度變化過大或空氣流動劇烈的場所使用，
   如：日光直射可冷氣機的出風口等。
3. 請使用獨立的電源插座，以避免其他電器的干擾。
4. 打開電源時，秤盤上請勿放置任何東西。
5. 使用電子秤前最好先熱機15-20分鐘，以確保準確度。
6. 電子秤使用環境溫度：0˚C~40˚C。

三、傳感器的連接

傳感器連接	PIN	SIGNAL
	1	E+
	2	S-
	3	S+
	4	E-
	5	GND

四、：指示符號

指示符號

零點狀態，穩定狀態		g	克單位
淨重狀態		lb	磅單位
電池低壓狀態		tl	台斤
穩定狀態		pcs	數量
kg	公斤單位		

儀表面板

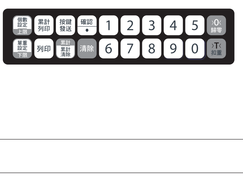



五、：功能操作

1：累計操作(先設置一下是重量累計，還是數量累計)

在秤重的狀態下，放上一個物體，然後按一下 "累計/累計重示" 鍵，重量窗口顯示 "ADD 01"，然後跳到秤重的狀態下，如果還需繼續累計，拿下物體，讓秤歸零，再放上一個物體，按一下 "累計/累計重示" 鍵，重量窗口顯示 "ADD 02"，然後回到秤重狀態。一次類推，如果累計了10筆，

● 累計顯示

在秤重的狀態下，長按 "累計/累計清除" 鍵超過2s，進入累計顯示，顯示 "aaaaaa t10 bbbbbb" "bbbbbb" 代表重量的累計和數值，"bbbbbb" 「代表數量的累計和數值，"t10" 代表累計筆數的數值，按「上限」鍵可以切換到上一筆的累計數值，例如切換到第10筆的累計數值。

顯示：" aaaaaa n10 bbbbbb" "aaaaaa" 代表當前筆數的重量累計值，"bbbbbb" 代表當前筆數的數量累計值，"n10" 代表當前累計筆數的序號。按「下限」鍵可以切換到下一筆的累計數值。

計量累計顯示：長按 "累計/累計清除" 先顯示累計的筆數，再顯示累計的總重量（或總數量），來回跳動（重量累計）

● 累計清除

1. 如果要刪除某一筆的累計數值，就按「個數設定↑上限」鍵，或者「單重設定↓下限」鍵換到那一筆的代碼，例如第3筆，
   顯示 "aaaaaa n03 bbbbbb"，然後按一下 "清除" 鍵，就刪除了這一筆的累計數值。
   如果要一次性刪除所有累計的數值，就按「個數設定↑上限」鍵，或者「單重設定↓下限」鍵切換到累計總和的顯示，「aaaaaa t10 bbbbbb」，然後按一下 "清除" 鍵，那麼所有的累計數值都清除。
2. 長按「累計/累計清除」超過3s，顯示 "nALL" 2s鍵，回到秤重狀態，累計數據就清除。

五、：功能操作

2：上下限設置

進入上下限數值的設置：長按「上限」或「下限」鍵超過3s，顯示 "000000" 按「上限」或「下限」左右移動數字位置，按數字鍵輸入設置的「上限」或「下限」數值按「確定」鍵完成設置。

3：計數操作

1）單重設定：在秤重的模式下，按數位鍵輸入單重數值，
按一下「單重設定」鍵，完成單重設置操作。

2）取樣操作：按數位鍵輸入 取樣個數（例如取樣30個輸入30），放上與取樣數量相同數量的產品（例如取樣30個則放30產品），等待數據穩定畫示出現後按一下「個數設置」鍵，顯示個數，此時進入計數模式按「確認」鍵可以來回切換， 計數模式和計重模式。

4：預扣重操作

在秤重的狀態下，按數位鍵輸入要扣重的數值。這時停留在數位輸入的模式下，再按一次去扣重鍵，會後回到秤重的狀態。 顯示扣重的數值。

5：標籤機列印設定

秤重介面下，輸入需切換品名對應編號，按<按鍵發送>鍵切換品項。
秤重介面下，輸入需要重量序號，按<列印>鍵保存序號。
秤重介面下，輸入需要更改批次號，按<歸零>鍵保存批次號。
（需出廠選則以上功能有效）

6：萬年曆設定（時間日期）

【例如2021年07月03日10點10分50秒】
關機狀態下，按住【按鍵發送】開機出現時間顯示，按【單重設定下限】直接輸入18按【單重設定下限】輸入05按【單重設定下限】21按【單重設定下限】12按【單重設定下限】10按【單重設定下限】50然後【確認】，日期時間設定完成。

六、：簡易外部校正

外部校正

按「歸零」鍵開機，顯示「0」閃爍，開始自動校正零點：零點校正完成後自動跳到1次量程數值，此時可以按「清除」鍵進入校正設置。

按「數字鍵」設置要校正的數值，改好數值後按「確定」鍵返回，放上對應數值的砝碼，等待穩定後亮，按一下「確認鍵」，數值閃爍，開始自動校正。

校正完成後會回到秤重狀態，校正完畢。

七、：錯誤代碼對照表

錯誤代碼	錯誤說明
ERR-00	開機時始化失敗，EEPROM問題
ERR-01	取得零點失敗：無校正或秤盤上有重物
ERR-02	重量超載
ERR-03	累計和超出顯示範圍
ERR-04	累積筆數超出範圍
ERR-05	上下限設定值超出秤量
ERR-06	校正錯誤，秤盤重量變化不大、超出表示線性太差或超出量程
ERR-07	超出手動歸零範圍值
ERR-08	機型設定出錯，精度超出允許範圍（300 - 30000）
ERR-09	扣重超出秤量範圍
ERR-10	超出儲尊顯示範圍
ERR-11	下載格式或參數超出儲存範圍

八、：電池符號檢測

1. ～ 5.8V 高於此電壓消隱電池符號；
2. ～ 5.7V 低於此電壓顯示電池符號；
3. ～ 5.5V 低於此電壓顯示"LOW_BAT"，無法秤重。

註： 5.8V - 5.7V = 0.1V, 提供了一道滯窒口, 防止電池符號閃爍的情況

九、：動物秤功能（計量）

在一定時間內抓取動物重量顯示在螢幕上，
此時按下「清除」鍵從新抓取動物重量。

十、：保固說明

(一)本設備在保固有效期(購買日期一年內)正常情況使用下，如有故障時
　　享有本公司成(經銷商)免費保固售後服務。
(二)如有下列情形之一，若在免費服務期間內，亦酌收材料成本及維修費用
　　敬請見諒：
　　1. 使用失當而導致故障或損壞
　　2. 自行改裝或拆修導致損壞者
　　3. 未經製造廠所授權之技術人員修理時產生損壞
　　4. 因天災地變所導致之損壞
　　5. 使用環境不佳導致鏽蝕、潮濕，所造成之損壞
　　6. 超過一年保固期間者，所酌收工本費
　　7. 蓄電池、按鍵、充電線屬消耗性材料保固三個月

保固卡 Warranty Card

客戶：_____

購買日期：_____年_____月_____日 至
(保固期間)
_____年_____月_____日

產品名稱：_____

代理商：

◇本保固卡未經代理商蓋章及填註購賣日期者無效。
◇憑本卡享有自購買日起___月內免費服務；但若為天災地變、
　人為因素、環境因素導致產品故障，則不再此限。
◇蓄電池、按鍵、充電線屬消耗性材料、保固時間為三個月。